


**|||||PROСВЕТ**

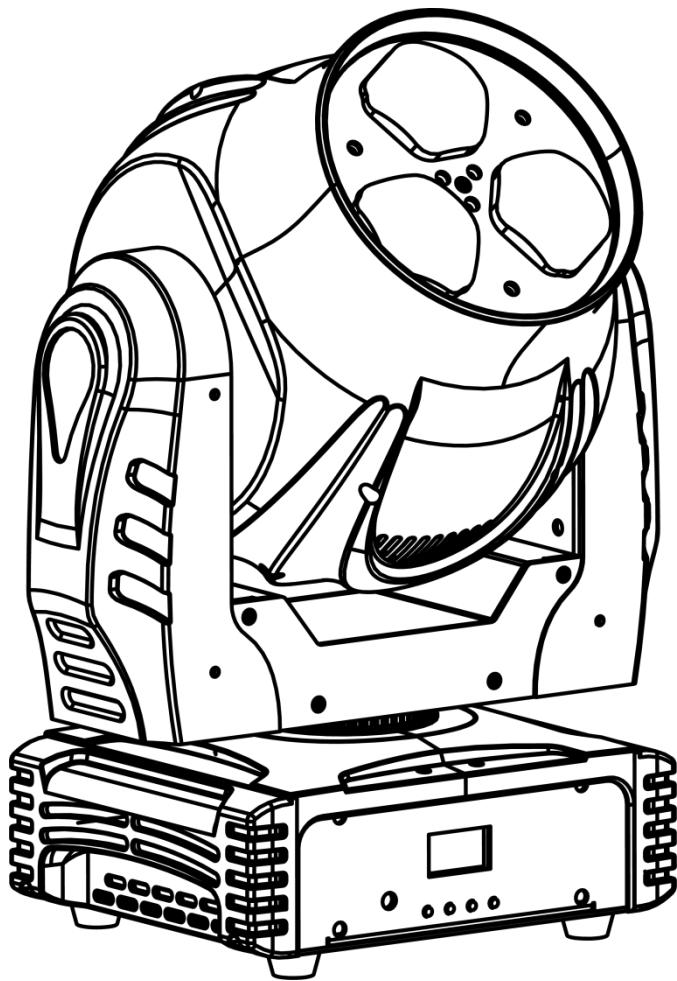

**Н3х40Z В-EYE**

**Паспорт. Руководство пользователя.**

## Содержание

1. Введение .....	3
2. Правила эксплуатации .....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX .....	7
8. Функции меню прибора .....	8
9. Таблица каналов управления .....	10
10. Технические характеристики.....	14
11. Габариты прибора.....	15
12. Фотометрические данные .....	15
13. Гарантийные обязательства.....	16

## 1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **PROCБЕТ Н3х40Z В-EYE**.

### **ВНИМАНИЕ!**

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

## 2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Не переносите прибор за вращающиеся элементы. Это может привести к повреждению механических частей прибора.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырьих помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 2 метров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

### **3. Меры предосторожности при монтажных работах**

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом - не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используйте прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надежно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора - не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или

влажными руками!

- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоедините его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопушки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах, на расстоянии 50 сантиметров от стен. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентиляторы на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

## 4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должно осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Не рекомендуется подключать более четырех световых приборов последовательно во взаимосвязанную цепь, когда питание от одного прибора к другому осуществляется с помощью пропускного светло-серого разъема типа «PowerCon» - POWER OUT).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

## 5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

### **ВНИМАНИЕ!**

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

## 6. Замена плавкого предохранителя

### **ВАЖНО!**

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

## 7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


### 3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
контакт 3: положительный сигнал (+).

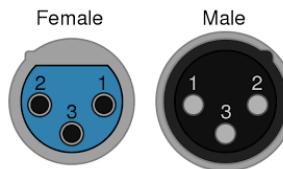


### 5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
контакт 3: положительный сигнал (+).  
Контакты 4 и 5 не используются.

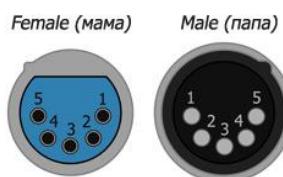

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

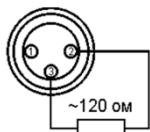

### **ВНИМАНИЕ!**

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

## 8. Функции меню прибора

Раздел меню	Подменю / Функция	Значение / Комментарий
<b>DMX ADDRESS (DMX адрес)</b>		DMX режим, прием DMX сигнала
		001~512
<b>RUNNING MODE (режим запуска)</b>	DMX 17 CH	DMX 16 каналов
	DMX 10 CH	DMX 10 каналов
	AUTO	Автоматический запуск
	SOUND	Звуковое управление прибором
	SLAVE	Режим Ведомый
<b>AUTO PROG (авто режим)</b>	PROGRAM 1	Одна из восьми сконфигурированных программ
	PROGRAM 2	
	PROGRAM 3	
	PROGRAM 4	
	PROGRAM 5	
	PROGRAM 6	
	PROGRAM 7	
	PROGRAM 8	
<b>SETTINGS (настройки)</b>	PAN REV	<b>Инвертировать движение по горизонтали</b>
		OFF
		ON
	TILT REV	<b>Инвертировать движение по вертикали</b>
		OFF
		ON
	DISPLAY REV	<b>Переворот изображения</b>
		OFF
		ON
	SENSITIVITY	<b>Чувствительность микрофона</b>
		0-100
	SPEED MODE	<b>Режим скорости</b>
		Fast Speed
		Fade Speed
	CALIBRATION	Password
		All To Origin
		Пароль
		Сброс до исходного

	Adjust Pan	<b>Настройка панорамирования</b>
		0-120
	Adjust Tilt	<b>Настройка наклона</b>
		0-120
	Adjust Focus	<b>Настройка фокуса</b>
		0-120
	Adjust Rot	<b>Настройка вращения</b>
		0-120
	Adjust Red	<b>Настройка красного</b>
		0-120
	Adjust Green	<b>Настройка зеленого</b>
		0-120
	Adjust Blue	<b>Настройка синего</b>
		0-120
	Adjust White	<b>Настройка белого</b>
		0-120
	<b>FACTORY SET</b>	
	<b>Заводские настройки</b>	
	ON	
	OFF	

### **ВНИМАНИЕ!**

Для калибровки нулевых положений моторов необходимо сначала зайти в меню

USER - SETTING LOCK и ввести код «1234» для разблокировки функции калибровки. Затем необходимо зайти в меню SETTING - ADJUST, выбрать необходимую функцию (мотор) для калибровки и подобрать значение, соответствующее необходимому положению мотора.

## 9. Таблица каналов управления

### 10-ти канальный режим

Канал	Функция	Значение	Описание
1	PAN	0-255	<b>Перемещение по X</b>
			0-100%
2	TILT	0-255	<b>Перемещение по Y</b>
			0-100%
3	DIMMER	0-255	<b>Диммер</b>
			0-100%
4	SHUTTER / STROBE		<b>Стробоскоп/затвор</b>
		0-4	Закрыт
		5-250	Стробоскоп: медленно -> быстро
		251-255	Открыт
5	RED	0-255	<b>Красный</b>
			0-100%
6	GREEN	0-255	<b>Зеленый</b>
			0-100%
7	BLUE	0-255	<b>Синий</b>
			0-100%
8	WHITE	0-255	<b>Белый</b>
			0-100%
9	ZOOM	0-255	<b>Зум</b>
			0-100%
10	B-EYE EFFECT		<b>Эффект B-EYE</b>
		0-100	Оптический эффект, линейный, 0-90°
		101-133	Оптический эффект, дрожание: малое -> сильное
		134-194	Вращение назад: быстро -> медленно
		195-255	Вращение вперед: медленно -> быстро

**17-ти канальный режим**

<b>Канал</b>	<b>Функция</b>	<b>Значение</b>	<b>Описание</b>
1	PAN	0-255	<b>Перемещение по X</b>
			0-100%
2	PAN FINE	0-255	<b>Точное перемещение по X</b>
			0-100%
3	TILT	0-255	<b>Перемещение по Y</b>
			0-100%
4	TILT FINE	0-255	<b>Точное перемещение по Y</b>
			0-100%
5	PAN/TILT SPEED	0-255	<b>Скорость перемещения по X/Y</b>
			быстро -> медленно
6	DIMMER	0-255	<b>Диммер</b>
			0-100%
7	SHUTTER / STROBE		<b>Стробоскоп/затвор</b>
		0-4	Закрыт
		5-250	Стробоскоп: медленно -> быстро
		251-255	Открыт
8	RED	0-255	<b>Красный</b>
			0-100%
9	GREEN	0-255	<b>Зеленый</b>
			0-100%
10	BLUE	0-255	<b>Синий</b>
			0-100%
11	WHITE	0-255	<b>Белый</b>
			0-100%
12	ZOOM	0-255	<b>Зум</b>
			0-100%
13	B-EYE EFFECT		<b>Эффект B-EYE</b>

		0-100	Оптический эффект, линейный, 0-90°	
		101-133	Оптический эффект, дрожание: малое -> сильное	
		134-194	Вращение назад: быстро -> медленно	
		195-255	Вращение вперед: медленно -> быстро	
		<b>Режим цвета</b>		
		0-10	Не задано	
		11-20	R (красный)	
		21-30	G (зеленый)	
		31-40	B (синий)	
		41-50	W (белый)	
		51-60	R+W	
		61-70	G+W	
		71-80	B+W	
		81-90	R+G	
		91-100	G+B	
		101-110	R+B	
		111-120	R+G+W	
		121-130	G+B+W	
		131-140	R+B+W	
		141-150	R+G+B+W	
14	COLOR MODE	151-200	Смена цветов без плавного перехода с регулируемой скоростью от медленного к быстрому	
		201-247	Плавная смена цветов с регулируемой скоростью от медленного к быстрому	
		248-255	Звуковая активация смены цветов	
15	AUTO EFFECT MODE		<b>Авто режимы эффектов</b>	
		0-7	Не задано	

		10-39	Авторежим 1
		40-69	Авторежим 2
		70-99	Авторежим 3
		100-129	Авторежим 4
		130-159	Авторежим 5
		160-189	Авторежим 6
		190-219	Авторежим 7
		220-255	Авторежим 8
			<b>Авторежимы движения</b>
		0-7	Не задано
		8-32	X/Y автозапуск 1
		33-58	X/Y автозапуск 2
		59-84	X/Y автозапуск 3
		85-110	X/Y автозапуск 4
		111-136	X/Y автозапуск 5
		137-162	X/Y автозапуск 6
		163-188	X/Y автозапуск 7
		189-214	X/Y автозапуск 8
		215-240	X/Y автозапуск 9
		241-255	Звуковое управление X/Y
			Вращение / Сброс
		0-50	Не задано
		51-100	Быстрое движение по PAN/TILT*
		101-150	Не задано
		151-200	Плавное движение по PAN/TILT*
		201-250	Не задано
		251-255	Сброс настроек*

\*удерживать 10 сек. для активации режима

## 10. Технические характеристики

### ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: 3 шт. светодиода по 40 Вт
- Срок службы светодиодов: более 50.000 часов
- Тип цветосмещения: RGBW (4 цвета в каждом светодиоде - красный, зеленый, синий, белый)

### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип эффекта: B-EYE
- Угол раскрытия луча: 4°-50°
- Эффект B-EYE: наличие (функция вращения передней панели с линзами вокруг своей оси по часовой стрелке и против часовой стрелки).
- Диммер: линейный 0-100%
- Стробоскоп: частота 1 – 25 раз/с
- Вращение:
  - Вращение по оси X (PAN): 540°
  - Наклон по оси Y (TILT): 250°

### УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: DMX512
- Количество каналов DMX512: 10/17 каналов (2 режима)
- Обновление программного обеспечения через DMX512



### ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 370 x 239 x 170 мм
- Вес: 5 кг


### ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100~240 В AC 50/60Гц
- Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт @220 В

## 11. Габариты прибора

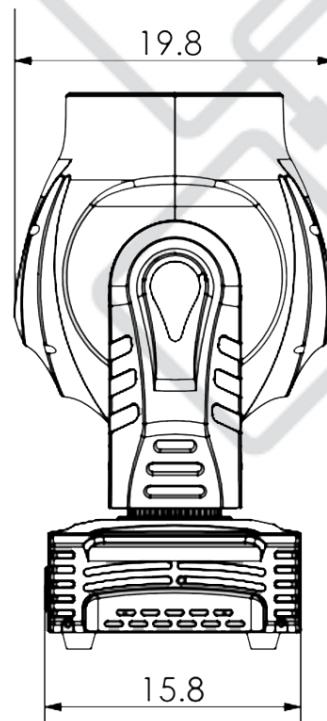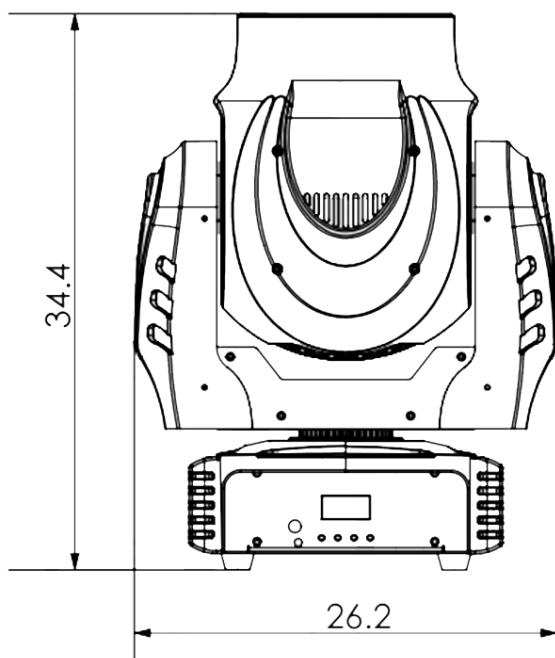

## 12. Фотометрические данные

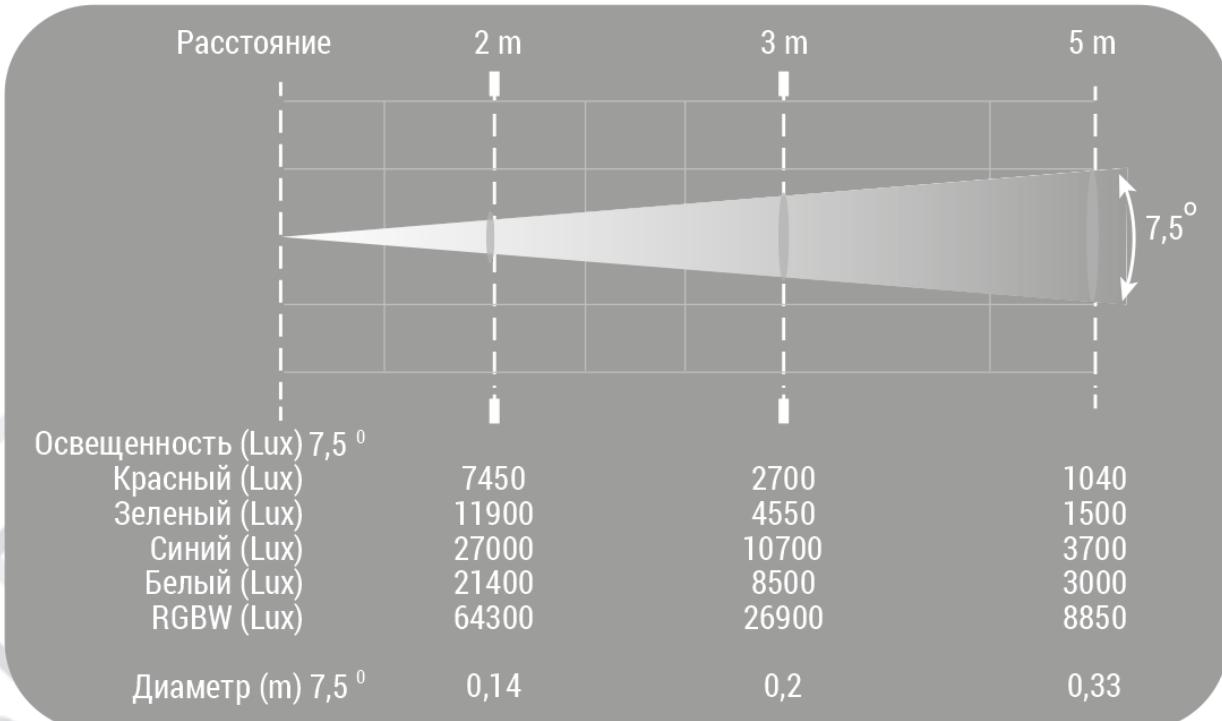

## 13. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
  - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
  - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиком, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Наименование	<b>PROCБЕТ Н3х40Z В-EYE</b>
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

=====

**«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными  
условиями ознакомлен и согласен».**

=====

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

=====

**ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:**

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

PROCBET H3x40Z B-EYE

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



PROCBET H3x40Z B-EYE

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



PROCBET H3x40Z B-EYE

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



**✉ support@anzhee.ru**

**🌐 [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)**