


ANZHEE

ALPHARD

series

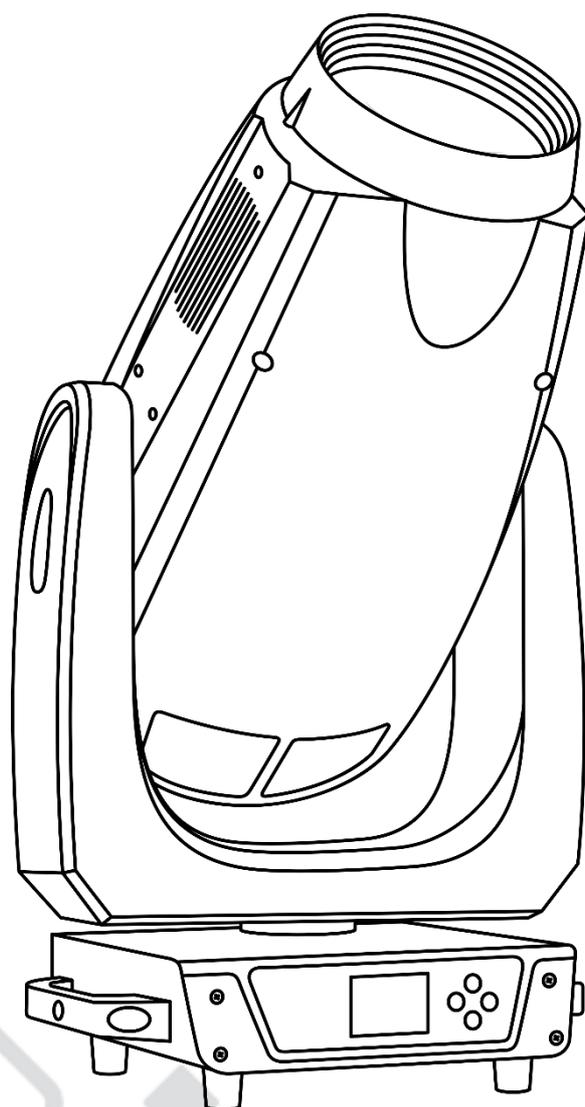

PRO ALPHARD SPOT 800 FS

Руководство пользователя

Содержание

1. Введение.....	3
2. Правила эксплуатации.....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX.....	7
8. Функции меню прибора	8
9. Таблица каналов управления.....	11
10. Технические характеристики.....	16
11. Габариты прибора	17
12. Фотометрические данные.....	17
13. Гарантийные обязательства.....	18

1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **PRO ALPHARD SPOT 800 FS**

ВНИМАНИЕ!

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Не переносите прибор за вращающиеся элементы. Это может привести к повреждению механических частей прибора.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырых помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 2 метров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

3. Меры предосторожности при монтажных работах

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используйте прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надёжно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора – не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или

влажными руками!

- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоединяйте его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопунки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах, на расстоянии 50 сантиметров от стен. После установки проверьте вентиляционную решетки и вентиляторы на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должен осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Не рекомендуется подключать более четырех световых приборов последовательно во взаимосвязанную цепь, когда питание от одного прибора к другому осуществляется с помощью пропускного светосерого разъема типа «PowerCon» - POWER OUT).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

6. Замена плавкого предохранителя

ВАЖНО!

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),
 контакт 3: положительный сигнал (+).

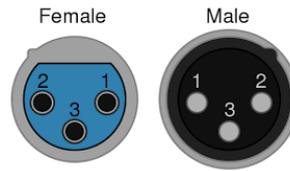


5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),
 контакт 3: положительный сигнал (+).
 Контакты 4 и 5 не используются.

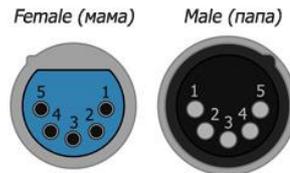

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

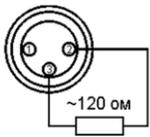

ВНИМАНИЕ!

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

8. Функции меню прибора

Раздел меню	Подменю / Функция		Значение / Комментарий		
SET	DMX PRESETS	A001~AXXX	Настройка адреса DMX		
	USER MODE	STANDARD/BASIC/EXTEND	Выбор режима работы по протоколу DMX		
	NETWORK	NET PROTOCOL	ARTNET/SACN	Настройка работы по протоколу ArtNet/sACN	
	WIRELESS	W-DMX	ON / OFF	Настройка работы обмена данными по беспроводному протоколу	
		OPERATING MODE	RECEIVER / TRANSMITTER		
		TRANSMITTING MODE	G3 / G4S		
		LINK	LINK / UNLINK		
		RECEIVE RESET	NO / YES		
	FUNCTION	STATUS	NO DMX MODE	BLACK/HOLD/AUTO	При потере сигнала DMX
			P.REVERSE	ON/OFF	Инвертировать движение по горизонтали
T.REVERSE			ON/OFF	Инвертировать движение по вертикали	
PAN DEGREE			630/540	Угол поворота по вертикали	
FEEDBACK			ON/OFF	Обратная связь	
MOVE.SPEED			SPEED 1- 4	Скорость движения	
HIBERNATION			OFF, 01M~99M	Отключение подсветки дисплея	
FIXTURE ID		SERVICE PIN	PASSWORD=XXX	Настройки сетевого	
	UNIVERSE	000-255			

NET SWITCH	IP ADDRESS	2.XXX.XXX.X XX	подключения. Пароль =050
	MASK ADDRESS	255.XXX.XXX. XXX	
	ON/OFF		Включение/отключение режима работы по сети
DIM MODE	STANDARD/STAGE/TV/ARCHITECTURAL/THEATRE		Режим работы диммера
TEMP. C/F	CELSIUS/FAHRENHEIT		Температура прибора
DIM CURVE	LINEAR/SQUARE/INV-SQUARE/S-CURVE/		Кривая диммера
FREQUENCY	1200HZ/3600HZ/5000HZ/10KHZ/15KHZ/20KHZ/25KHZ		Частота работы диода
FAN SET	HEAD FAN	AUTO/HIGH/LOW	Режим работы вентилятора светодиода
	BASE FAN	AUTO/HIGH	Режим работы вентилятора базы прибора
LCD.SET	BACKLIGHT	01~60M	Настройка подсветки дисплея
	FLIP DISPLAY	OFF/ON	Переворот дисплея
	KEY LOCK	OFF/ON	Блокировка клавиш
	DISPFLASH	OFF/ON	Мерцание дисплея
	LANGUAGE	ENGLISH/CHINESE	Язык
DISP.SET	CHANNEL VALUE	PAN.....	Управление прибором в ручном режиме
	SLAVE SET	SLAVE1/SLAVE2/SLAVE3	Настройка режима "Ведомого"
	AUTO.PROG	MASTER / ALONE	Включение/выключение режима "Ведущий"

	DFSE	OFF/ON	Сброс заводских настроек до
	USB UPDATE	OFF/ON	Обновление ПО по USB
TEST	RESET.M	ALL/PAN&TILT/OTHER/	Перезагрузка датчиков позиционирования прибора
	TEST.CHAN	PAN	Тестирование функций прибора в ручном режиме
	PANEL.CTRL.	PAN =XXX :	Управление прибором в ручном режиме
	CALIBRATE	-PASSWORD- PAN :	Калибровка прибора. Пароль "=050"
INFORMATION	TIME.INFO	CURRENT/TOTAL TIME/LAST TIME/TIMER PIN/CLEAR LAST	Время работы прибора
	TEMP. INFO	BASE TEMP/HEAD TEMP	Температура диода / базы
	FAN SPEED	BASE FAN1:XXXX RPM BASE FAN2: XXXX RPM COOL FAN1: XXXX RPM	Скорость оборотов вентиляторов
	ERROR. INFO	PAN,TILT.....	Коды ошибок самодиагностики
	MODEL. INFO	V8	Название модели
	SOFTWARE.V	1U V 1.0.1A 2U V 1.0.1A 3U V 1.0.1A :	Версия ПО

9. Таблица каналов управления

ST.	EX.	Функция	Значение			Комментарий
1	1	Pan	000	-	255	Pan Movement (540/630)
2	2	Pan fine	000	-	255	Pan Fine
3	3	Tilt	000	-	255	Tilt Movement (270)
4	4	Tilt fine	000	-	255	Tilt Fine
5	5	Dimmer	000	-	255	Intensity 0 to 100%
6	6	Dimmer fine	000	-	255	Dimmer Intensity Fine
7	7	Strobe functions	Shutter, Strobe:			
			000	-	031	shutter closed
			032	-	063	shutter open
			064	-	095	strobe Slow to fast
			096	-	127	shutter open
			128	-	159	pulse effect Slow to fast
			160	-	191	shutter open
			192	-	223	random strobe Slow to fast
224	-	255	shutter open			
8	8	Cyan	000	-	255	0% to 100%
	9	Cyan Fine	000	-	255	0% to 100%
9	10	Magenta	000	-	255	0% to 100%
	11	Magenta Fine	000	-	255	0% to 100%
10	12	Yellow	000	-	255	0% to 100%
	13	Yellow Fine	000	-	255	0% to 100%
11	14	CTO	000	-	255	0% to 100%
	15	CTO Fine	000	-	255	0% to 100%
12	16	Colour Wheel	Color Wheel :			
			000	-	005	Color off (open)
			006	-	115	Open→Color1..Color6→Open
			116	-	120	Open
			121	-	130	Deep Red
			131	-	140	Medium Blue
			141	-	150	Deep Green
			151	-	160	Amber
			161	-	170	Congo Blue
			171	-	180	CTB
181	-	192	Color off (open)			

			193	-	223	Color Wheel rot. Slow -> Fast, CW			
			224	-	224	Color Wheel rot. Stop			
			225	-	255	Color Wheel rot. Fast -> Slow, CCW			
13	17	Colour Wheel Fine	000	-	255	0% to 100%			
14	18	GoboWheel 1	<u>Rotating Gobos:</u>						
			000	-	005	Open			
			006	-	020	Gobo 1			
			021	-	035	Gobo 2			
			036	-	050	Gobo 3			
			051	-	065	Gobo 4			
			066	-	080	Gobo 5			
			081	-	095	Gobo 6			
			096	-	110	Gobo 1 shake (slow-fast)			
			111	-	125	Gobo 2 shake (slow-fast)			
			126	-	140	Gobo 3 shake (slow-fast)			
			141	-	155	Gobo 4 shake (slow-fast)			
			156	-	170	Gobo 5 shake (slow-fast)			
			171	-	185	Gobo 6 shake (slow-fast)			
			186	-	192	Open			
			193	-	223	Gobo Wheel rot. Slow -> Fast, CW			
224	-	224	Gobo Wheel rot. Stop						
225	-	255	Gobo Wheel rot. Fast -> Slow, CCW						
15	19	Gobo 1 Rotation	<u>Rotating Gobo Index:</u>						
			000	-	005	Gobo1 Rot. Off			
			006	-	128	Gobo Position 0° ... 540°			
			129	-	191	Gobo Rotation, Slow -> Fast, CW			
			192	-	192	Gobo Rotation Stop			
193	-	255	Gobo Rotation, Fast -> Slow, CCW						
16	20	Gobo 1 Rotation fine	000	-	255	Gobo indexing fine			
17	21	GoboWheel 2	<u>Fixed Gobo:</u>						
			000	-	005	Open			
			006	-	018	Gobo 1			
			019	-	031	Gobo 2			
			032	-	044	Gobo 3			
045	-	057	Gobo 4						

			058	-	070	Gobo 5		
			071	-	083	Gobo 6		
			084	-	096	Gobo 7		
			097	-	109	Gobo 1 shake (slow-fast)		
			110	-	122	Gobo 2 shake (slow-fast)		
			123	-	135	Gobo 3 shake (slow-fast)		
			136	-	148	Gobo 4 shake (slow-fast)		
			149	-	161	Gobo 5 shake (slow-fast)		
			162	-	174	Gobo 6 shake (slow-fast)		
			175	-	187	Gobo 7 shake (slow-fast)		
			188	-	192	Open		
			193	-	223	Gobo Wheel rot. Slow -> Fast, CW		
			224	-	224	Gobo Wheel rot. Stop		
			225	-	255	Gobo Wheel rot. Fast -> Slow, CCW		
18	22	Zoom	000	-	255	narrow to wide		
	23	Zoom fine	000	-	255	narrow to wide		
19	24	Focus	000	-	255	0% to 100%		
	25	Focus fine	000	-	255	0% to 100%		
			Iris:					
20	26	Iris	000	-	225	Open - Close		
			226	-	235	Pulse up, fast -> slow		
			236	-	245	Pulse down, slow -> fast		
			246	-	255	Random effect, slow -> fast		
			PrismWheel:					
21	27	PrismWheel	000	-	005	no Prism		
			006	-	130	Prism 1 (6 liner Prism)		
			131	-	255	Prism 2 (4 Facet Prism)		
			Prism rotation:					
22	28	Prism rotation	000	-	005	Prism Rot. Off		
			006	-	128	Prism Position 0 ... 540°		
			129	-	191	Prism Rotation, Slow -> Fast, CW		
			192	-	192	Prism Rotation Stop		
			193	-	255	Prism Rotation, Fast -> Slow, CCW		
23	29	Frost1	000	-	255	0% to 100%		
24	30	Frost2	000	-	255	0% to 100%		
			Animation1:					
	31	Effect Wheel	000	-	005	Wheel Rot. Off		

25			006	-	128	Wheel Position 0 ... 540°		
			129	-	191	Wheel rot. Slow -> Fast, CW		
			192	-	192	Wheel rot. Stop		
			193	-	255	Wheel rot. Fast -> Slow, CCW		
26	32	Blade 1A	000	-	255	0% - 100%		
	33	Blade 1A fine	000	-	255	0% - 100%		
27	34	Blade 1B	000	-	255	0% - 100%		
	35	Blade 1B fine	000	-	255	0% - 100%		
28	36	Blade 2A	000	-	255	0% - 100%		
	37	Blade 2A fine	000	-	255	0% - 100%		
29	38	Blade 2B	000	-	255	0% - 100%		
	39	Blade 2B fine	000	-	255	0% - 100%		
30	40	Blade 3A	000	-	255	0% - 100%		
	41	Blade 3A fine	000	-	255	0% - 100%		
31	42	Blade 3B	000	-	255	0% - 100%		
	43	Blade 3B fine	000	-	255	0% - 100%		
32	44	Blade 4A	000	-	255	0% - 100%		
	45	Blade 4A fine	000	-	255	0% - 100%		
33	46	Blade 4B	000	-	255	0% - 100%		
	47	Blade 4B fine	000	-	255	0% - 100%		
34	48	Shape Rotation	000	-	255	Rotation from 0 to 120°		
	49	Shape Rotation Fine	000	-	255	0% - 100%		
	50	Pan/Tilt Speed	000	-	255	Pan/Tilt Fast -> Slow		
35	51	Set dimmer Mode	Dimmer Mode:					
			000		020		Standard	
			021	-	040		Stage	
			041	-	060		TV	
			061	-	080		Architectural	
			081	-	100		Theater	
			101	-	255	Default to Unit Setting		
		Device settings	Device settings:					
			000	-	005	no function		

36	52	006 - 017	Invert Pan on (Hold 3s)
		018 - 029	Invert Pan off (Hold 5s)
		030 - 041	Invert Tilt on (Hold 3s)
		042 - 053	Invert Tilt off (Hold 5s)
		054 - 065	Fan Auto (Hold 3s)
		066 - 077	Fan Silent (Hold 5s)
		078 - 089	Linear Dimmer Curve (hold 3s)
		090 - 101	Square Dimmer Curve (hold 3s)
		102 - 113	Inv-Square Dimmer Curve (hold 3s)
		114 - 125	S - Dimmer Curve (hold 3s)
		126 - 137	Led Freq. 1200 Hz (hold 3s)
		138 - 149	Led Freq. 3600 Hz (hold 3s)
		150 - 161	Led Freq. 5000 Hz (hold 3s)
		162 - 173	Led Freq. 10.000 Hz (hold 3s)
		174 - 185	Led Freq. 15.000 Hz (hold 3s)
		186 - 197	Led Freq. 20.000 Hz (hold 3s)
		198 - 209	Led Freq. 25.000 Hz (hold 3s)
		210 - 221	Reset Pan/Tilt (Hold 3s)
		222 - 233	Reset only Head (Hold 3s)
		234 - 255	Reset All Functions (Hold 3s)

10. Технические характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: белый светодиод, 800 Вт.
- Срок службы светодиода: более 60 000 часов

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип эффекта: BEAM SPOT WASH
- Угол раскрытия луча: 6°-54°
- Тип цветосмешения: цветовое колесо + СМУ + СТО фильтр
- Система профилирования луча: моторизованная с функцией поворота на угол 45°
- Фрост-эффект: 2 фильтра с различным уровнем рассеивания
- Ирисовая диафрагма: наличие
- Система охлаждения: автоматическая, малошумная
- 1 колесо гобо: 7 статичных гобо рисунков + открытый
- 2 колесо гобо: 6 вращающихся гобо рисунков + открытый
- Тип призмы 1: 4 гранная
- Тип призмы 2: 6 гранная
- Режимы диммера: Standard, Stage, TV, Architectural, Theatre
- Кривые диммера: 4 шт.
- Частота мерцания: 2000Гц - 25000Гц (7 режимов)

УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: DMX512, W- DMX, RDM, Art Net
- Количество каналов DMX: 36/52 канала


ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 424 x 306 x 793 мм
- Вес: 37 кг


ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100-250В AC 50/60Гц
- Номинальная мощность: 1180Вт @220 В

11. Габариты прибора

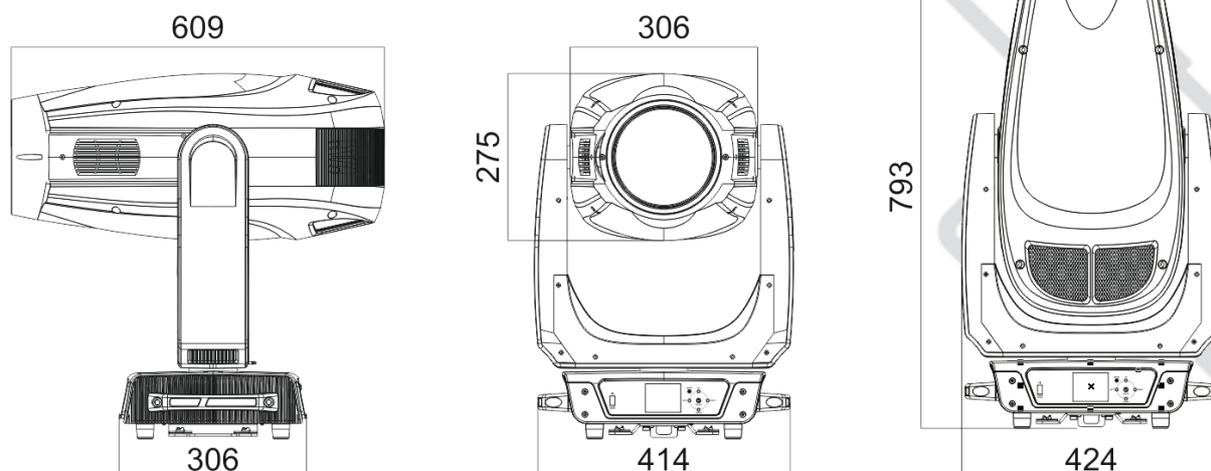

12. Фотометрические данные

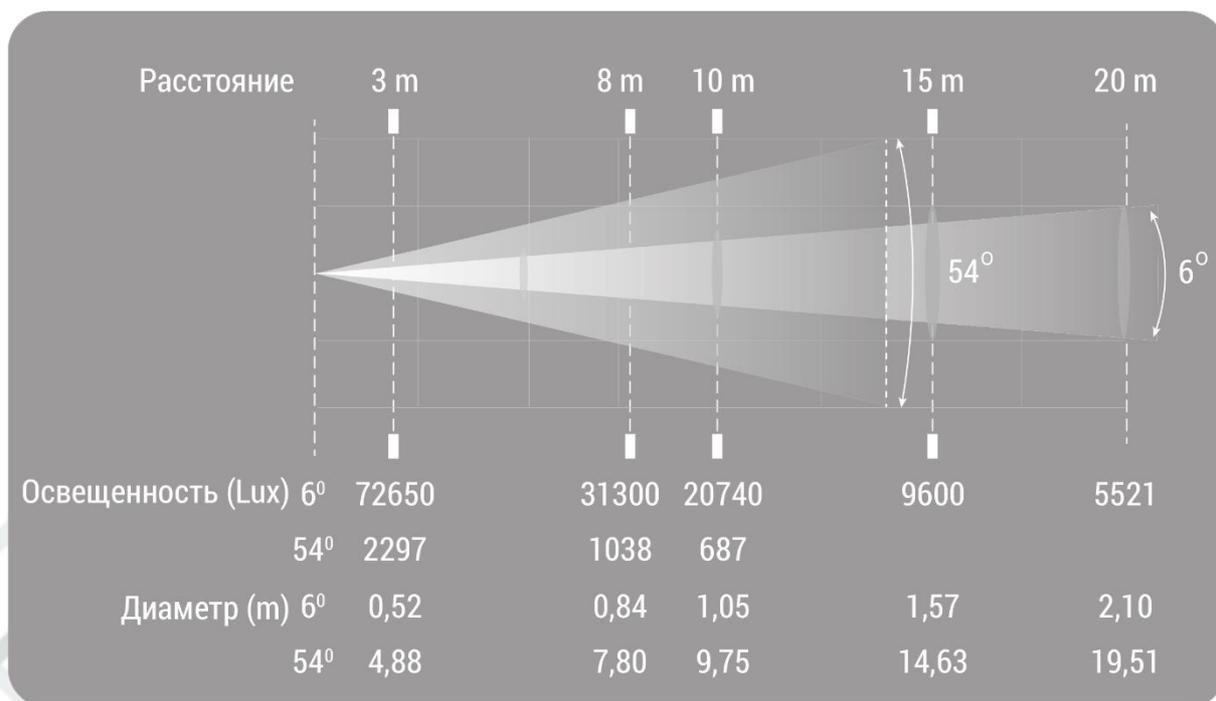

13. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляется со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
 - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиков, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте www.anzhee.ru), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование	PRO ALPHARD SPOT 800 FS
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца _____

М.П.

=====

«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».

Подпись покупателя _____

=====

ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____



✉ support@anzhee.ru

🌐 www.anzhee.ru